

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Информация ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук о результатах проверок в 2018 году образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, № ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений
1	государственное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области	Распоряжение № 9 от 16.01.2018г Акт проверки № 9 от 12.03.2018г Предписание № 9/1-1 от 12.03.2018г до 01.10.2018г	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Формирование сигналов в защищаемых помещениях (в т.ч. кабинеты №№ 8, 10, 7, 4, 28, коридор начальных классов, подсобное помещение спортзала, подсобное помещение столовой, библиотека) на управление в автоматическом режиме установками оповещения не происходит от одного пожарного извещателя. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 33-4-1 составленный ФГБУ «Судебноэкспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»	Данное нарушение устранено
			Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: кабинет директора - 30,4 дБА; тренерская - 33,8 дБА; электрощитовая - 49,9' дБА; учительская - 55,7 дБА; кабинет английского языка - 51,7 дБА. Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 06.03.2018 № 32-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»	Нарушение устранено частично

			<p>На объекте защиты допущена эксплуатация дверей эвакуационных выходов на улицу, не оборудованных запорами, позволяющими свободное открытие изнутри без ключа.</p>	Данное нарушение устранено
			<p>На объекте защиты не обеспечивается- проведение регламентных работ (в т.ч. в 3-4 квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны, ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с руководством по эксплуатации.</p>	Данное нарушение устранено
		<p>Распоряжение № 158 от 10.09.2018г Акт проверки № 158 от 02.11.2018г Предписание № 158/1-1 от 12.03.2018г до 01.07.2019г</p>	<p>Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: кабинет директора - 31,9 дБА; тренерская - 39,0 дБА; учительская - 55,1 дБА.</p>	Данное нарушение устранено
2	<p>государственное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области структурное подразделение «детский сад «Золотой петушок»</p>	<p>Распоряжение № 9 от 16.01.2018г Акт проверки № 10 от 12.03.2018г Предписание № 1/1-1 от 12.03.2018г до 01.10.2018г</p>	<p>Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: спальное помещение младшей группы (первый этаж) - 38,9 дБА; спальное помещение подготовительной группы (второй этаж) - 38,9 дБА; спальное помещение второй группы (второй этаж) - 35,9 дБА; спальное помещение второй младшей группы (второй этаж) - 36,8 дБА;). Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 06.03.2018 № 23-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»</p>	Нарушение устранено частично
			<p>Источники бесперебойного питания систем АПС и СОУЭ (аккумуляторные батареи) не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме "Тревога" не менее 3 ч. При</p>	Данное нарушение устранено

			<p>переключении с основного источника электропитания на резервный происходит отключение АПС и СОУЭ. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 22-4-1 составленный ФГБУ «Судебноэкспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»</p>	
			<p>На объекте защиты не обеспечивается проведение регламентных работ (в т.ч. в 3-4 квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и. планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны, ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с руководством по эксплуатации.</p>	<p>Данное нарушение устранено</p>
		<p>Распоряжение № 158 от 10.09.2018г Акт проверки № 158 от 02.11.2018г Предписание № 158/1-1 от 12.03.2018г до 01.07.2019г</p>	<p>Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: спальное помещение младшей группы (первый этаж) - 38,9 дБА; спальное помещение подготовительной группы (второй этаж) - 38,9 дБА; спальное помещение второй группы (второй этаж) - 35,9 дБА; спальное помещение второй младшей группы (второй этаж) - 36,8 дБА;).</p>	<p>Данное нарушение устранено</p>